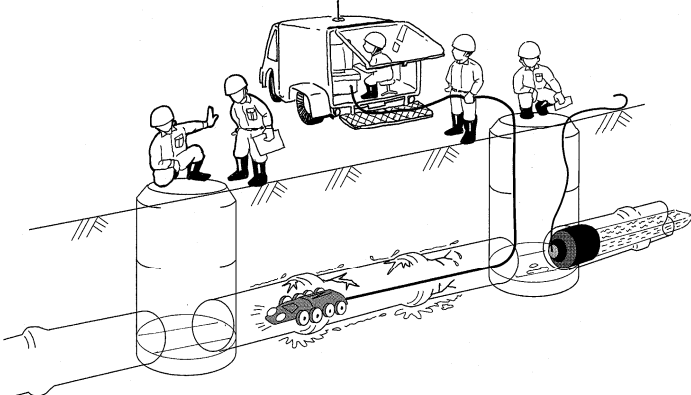





分類	位置 本管	種別 目視定性	番号 010	名称	本管TVカメラ調査
適用	本管の不良状況をTVカメラによって確認する。				

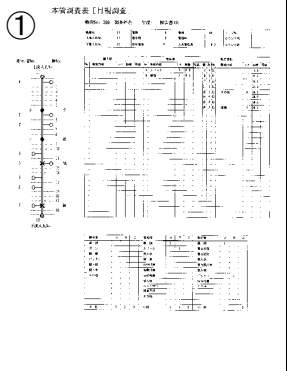
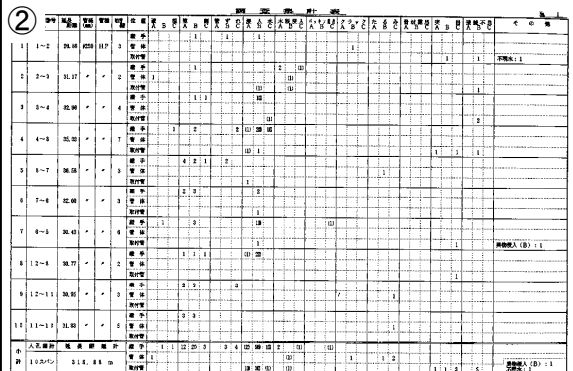
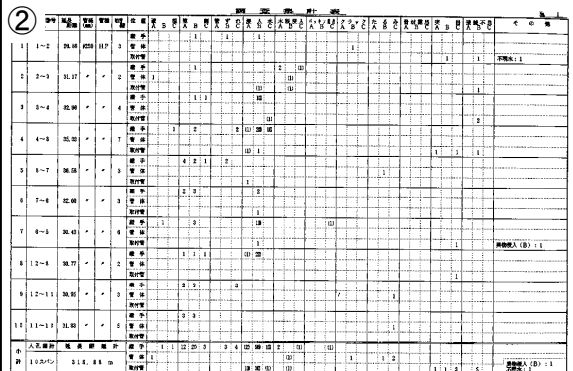
作業図	作業写真	作業内容
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要に応じた前処理作業（木根・突出物を浚渫・清掃）</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・人孔からTVカメラを挿入</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・管内の状況をTVカメラで録画しながら改善箇所を特定</li> </ul>

作業構成/標準進捗量		検査項目	検査結果出力	
(1) 現場検査員数/班	4人	(1) 破損	(1) 調査票	現場票・リスト
(2) 現場進捗量/日		(2) クラック	(2) 集計表	①管理表
カメラ調査φ800まで	300m	(3) 浸入水	(3) 1次加工資料OP	②集計表
管渠内洗浄工	710m	(4) 侵入根	(4) 解析評価OP	
		(5) ずれ	(5) 関連資料OP	
		(6) モルタル	(6) データベースOP	
		(7) 浸入水	(7) マッピングデータ他OP	
		(8) 他	(8) 管理システムOP	

使用機材/消耗品	
(1) 高压洗浄車	4t 195ps
(2) TVカメラ搭載車	2t 85ps
(3) 給水車	4t 165ps



出力サンプル

①		<td>②</td> <td>  </td>	②	
---	---	--	---	--